



# KARTA REALIZACE

## Oprava zastřešení tribuny sportovního areálu, parc.č. st.998, k.ú. Strakonice

Lokalita	Strakonice 1	druh	stavba
----------	--------------	------	--------

Garant projektu	nebyl určen
-----------------	-------------

Zadává	Ing. Oldřich Švehla
--------	---------------------

Celkové náklady stavby	bez DPH 2 795 395,28 Kč	vč.DPH 3 382 428,29 Kč
Zhotovitel stavby	SALVETE spol. s r.o., Písecká 506, 386 01 Strakonice, IČ: 45023786	
Datum ukončení VŘ	24.7.2019	6411/2019
Datum schválení v RMa číslo usnesení	10.7.2019	
SOD a číslo objednávky	2019-00225	-
Termín realizace stavby	zahájení: 2.9.2019	dokončení: 13.12.2019

Zhotovitel projektové dokumentace	Ing. Karel Ondrášek - statická část, Ing. Emanuel Novák - statická část
Koordinátor BOZP v rámci realizace	Jiří Urbánek, Hraniční 70, 386 01 Strakonice, IČ: 73552771

### Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Tribuna z důvodu nevyhovujícího statického stavu zastřešení tribuny byla dlouhodobě uzavřena. Cílem opravy bylo po odstranění těchto statických vad znovu otevřít tuto tribunu pro veřejnost. Předmětem této opravy zastřešení bylo zesílení železobetonového věnce, na kterém jsou uloženy nosné sloupy. Dále se jedná o nahrazení sloupů novými ocelovými z profilů HEA 280, o provedení nového ocelového průvlaku z válcovaného profilu HEA 280, uloženého na sloupech a nesoucího střešní vazníky. Kouty mezi sloupy a průvlaky jsou vyztuženy šikmými vzpěrami HEA 140. Zesílení dřevěných střešních vazníků bylo provedeno doplněním voděodelné překližky tl. 9 mm, osazené z obou stran vazníku. Ve střešní rovině bylo doplněno zavětrování zkříženými ocelovými pruty kruhového profilu o průměru 18 mm. Při opravě byla po odkrytí také zpevněna dřevěná nosná konstrukce nesoucí sedala tribuny a doplněny jímací tyče hromosvodu.

### Ostatní:

kolaudační souhlas - SÚ MěÚ Strakonice

Zapsal	Datum	Odbor
Ing. Oldřich Švehla	23.1.2020	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč	Podíl města v Kč	Zdroj dotace


Zapsal	Datum	Odbor

# DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

## FOTODOKUMENTACE

Původní stav - prohnutý průvlak

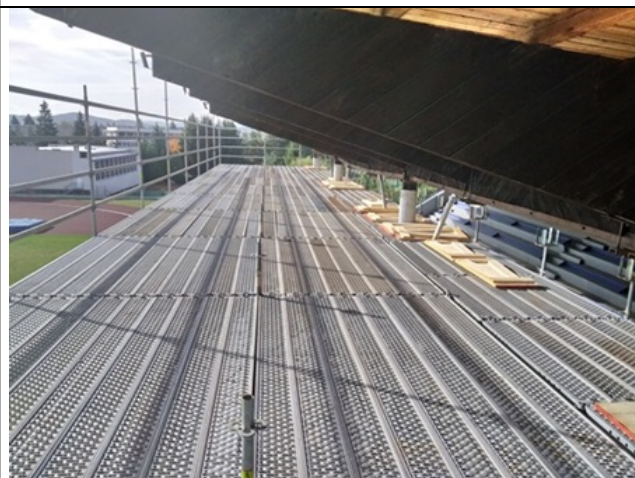

IMG\_20191011\_100026.jpg

Původní stav - uvolněná kotevní táhla




IMG\_20191011\_100127.jpg

Realizace



IMG\_20191010\_094802.jpg

Realizace

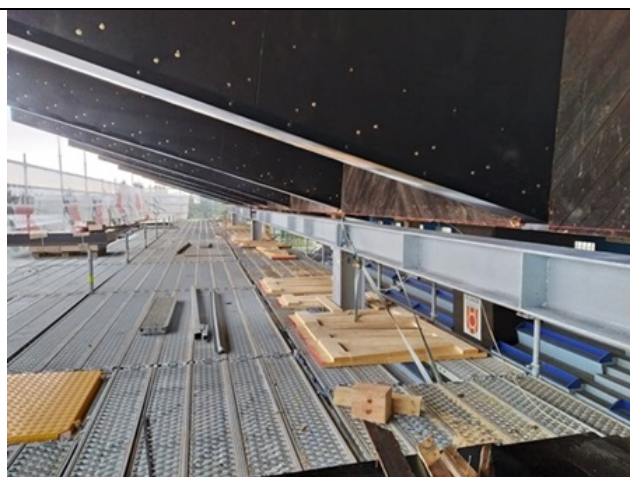

IMG\_20191023\_160723.jpg

Nový stav



IMG\_20191204\_144619.jpg

Nový stav



IMG\_20191213\_084334.jpg